
Калибровка МТ 6-30 МГД(Ж)А-КМ(1,2,3) «Олимп»

Режим установок параметров(без установки «джампера»)

Нажмите и удерживайте «Ввод», затем включите весы. на дисплее отобразится следующее:

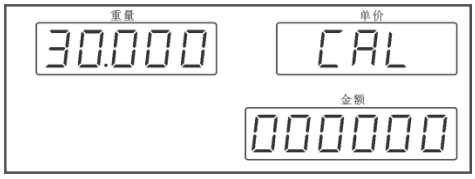

Введите «311» для входа в режим настроек;

После входа в режим настроек в окне СТОИМОСТИ отобразится 6 цифр, первая ни на что не влияет. По оставшимся 5 символам вы можете проверить соответствующие параметры:

311			
Дисплей цены	Дисплей стоимости	Код	
SET-1	Второй символ Округление стоимости	0	Без округления в окне стоимости
		1	Округление в окне стоимости
	Третий символ Десятичная точка на дисплеях цены и стоимости	0	Без десятичной точки
		1	Один знак после точки
		2	Два знака после точки
	Четвертый символ Десятичная точка дисплея массы	0	Без десятичной точки
		3	Три символа после точки
	Пятый символ Выбор дискреты	1	d=1г
		2	d=2г
		3	d=5г
		4	d=10г
	Шестой символ Выбор Одного или двух интервалов взвешивания	0	Один диапазон
		1	Два интервала

Перед тем как ввести новые параметры необходимо нажать клавишу «С» для сброса значения в окне Стоимости. Затем ввести новые значения.

ПРИМЕР – Нам нужны следующие параметры:

1 – Без округления в окне Стоимости

2 – Два знака после запятой в окнах Цены и Стоимости

3 – Три знака после запятой в Массе

4 - d=5г

5 – Один диапазон

Для этого нам необходимо ввести следующее значение: 02330, при этом на дисплее должно отобразится «002330». Нажмите «Вввод» для подтверждения. Весы перейдут в режим взвешивания.

Если на дисплее не показывается заряд батареи сделайте следующие операции:


Для весов МЖА введите «301», через несколько секунд весы перейдут в режим взвешивания. На дисплее появится индикатор заряда батареи.

Примечание: Если при включении весов с целью проверки функций (без джампера) не производить над весами никаких действий в течении более 1 минуты, весы автоматически перейдут в режим взвешивания. Для проверки установок необходимо будет вновь выключить весы и включить соответствующим образом.

Основная калибровка:

1. Вход в режим калибровки：


Установите на плате калибровочный джампер, включите весы, дисплей покажет(пример для НПВ=30кг):

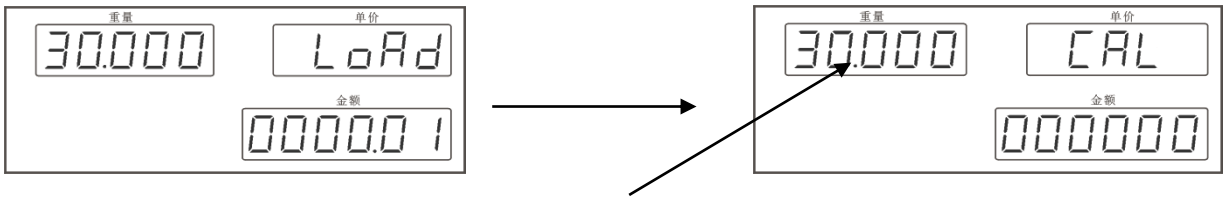

В окне «МАССА» появляется калибровочный вес

2. Калибровка

Когда дисплей покажет “Load”, поместите на платформу весов калибровочный вес (например, 20 кг) , дисплей покажет:

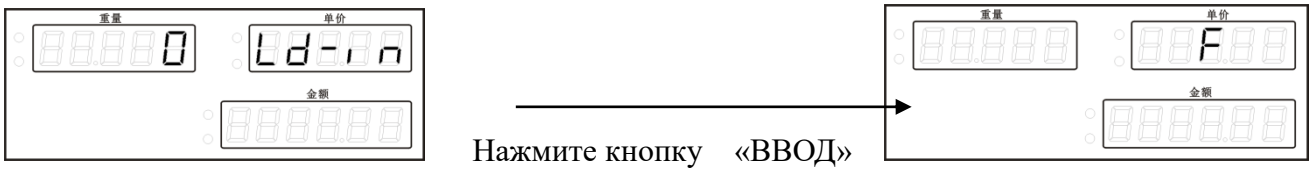

Нажмите кнопку «ВВОД»

Калибровка закончена, весы выдадут звуковой сигнал и перейдут в режим взвешивания. После калибровки снять джампер с платы весов.

Если на дисплее не показывается заряд батареи сделайте следующие операции:

Для весов МЖА введите «301», через несколько секунд весы перейдут в режим взвешивания. На дисплее появится индикатор заряда батареи.

Дополнительная информация:

Весы торговые настольные